

TSB-VSB-VTR-02020-03

Fevereiro 2020

DICA TÉCNICA

Pedal Duro Palio Fire: Tubo Guia com desgaste excessivo

APLICAÇÕES

Fiat Palio 1.0 Fire

CÓDIGOS

228091



O que pode causar um esforço excessivo para acionar o pedal de embreagem, logo após a substituição de um kit novo?



Notem que há um “calo” (degrau) na superfície do tubo guia. Mesmo assim, o rolamento novo foi montado sobre ele.

Antes de « acusar » o kit de embreagem novo...

... Nesta aplicação, é muito comum presenciarmos a substituição do kit, mantendo os mesmos componentes desgastados do sistema de acionamento. O TUBO GUIA tem relação direta com o sintoma de pedal duro quando acabamos de instalar um kit de embreagem novo.

O que ocorre?

Ao pisar no pedal da embreagem, temos o movimento do rolamento sobre a superfície do tubo guia. É nesse momento, que a superfície desgastada do tubo guia, oferece resistência ao deslizamento do rolamento. Conseqüentemente, o esforço retorna até o pedal da embreagem.



Tubo Guia nestas condições deve ser substituído para não causar o sintoma de pedal duro



A Valeo possui outras dicas sobre pedal duro e desgaste do tubo guia. No caso desta aplicação, sempre que substituir o kit 228091, verifique com muita atenção, O ESTADO DO TUBO GUIA.

Lembre-se: o tubo guia sofre o mesmo nível desgaste que os componentes do kit.



faleconosco@valeoservice.com.br
ouvidoria@valeoservice.com.br
valeoservice.com



Valeo Service Brasil
Capitais, Regiões
Metropolitanas e celulares:
3004 5693
Demais localidades: 0800
770 5693
WhatsApp: +55 11 9 8899
8682

