

#Valeo TSB

Technical Service Bulletin

TSB-VSB-VTR-062019-04

Montagem invertida do Disco Kit 828501

► Montagem do Disco de Embreagem

Esse kit de embreagem gera muitas dúvidas durante sua aplicação, pois o Disco de embreagem não possui pacote torcional na sua construção. O Cubo estriado possui um ressalto acentuado de um lado, e, durante a instalação, pode levar o Aplicador a montar o Disco no lado incorreto.



► Lado de Montagem

A montagem invertida do disco de embreagem, ocasiona problema de dificuldade de engate, pois este ressalto do cubo estriado, acaba entrando em contato com o tubo guia e gera uma redução no curso de acionamento da embreagem.

Aplicações com maior incidência: Nissan Livina, Sentra e Tiida

Valeo Service Brasil

Capitais, Regiões Metropolitanas e celulares: 3004 5693

Demais localidades: 0800 770 5693

WhatsApp: +55 11 9 8899 8682

faleconosco@valeoservice.com.br

ouvidoria@valeoservice.com.br

www.valeoservice.com.br

Valeo
Service

Nós cuidamos
de você

CONFIE NO ESPECIALISTA